
VÎBRA

電子台秤

ATXシリーズ 取扱説明書

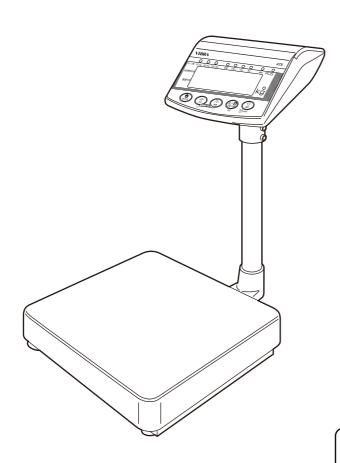

≜

- この説明書を読み、理解するまでは、据付、 操作および保守・点検を行わないでください。
- ・この説明書は、機械の据付、操作および保守・ 点検を行う場合、いつでも調べられるように 大切に保管してください。

新光電子株式会社

はじめに

このたびは、ATX シリーズをご購入いただき誠にありがとうございました。 本書は、ATX シリーズの操作のしかたと、ご使用上の注意点などについて説明しています。 ATX シリーズを効率的にご利用いただくために、ご使用の前に本書をよくお読みください。 また、お読みになった後も大切に保管してください。

おねがい

- 本書の内容を無断で使用、複製することはできません。
- 製品の改良などにより、本書の内容に一部製品と合致しない箇所の生じる場合があります。ご了承ください。
- 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 万全を期して本書を作成しておりますが、内容に関して万一間違いやお気づきの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えします。最寄りの弊社販売店までご連絡ください。
- 機器、システムの本体トラブルについては、個々のメンテナンス契約に準じた対応をさせていただきますが、本体トラブルによる作業ストップなどの副次的トラブルについては、その責任を負いかねますのでご了承ください。

重要なお知らせ

! 警告

- ・この器物には、潜在する危険があることを知らねばなりません。従ってこの器物の据付け、操作および保守・点検を行う場合には、必ず本書に従ってください。
- ・もし本書に従わないか、あるいは不注意や誤用・無断改造によって発生したいかなるケガや損害についても、新光電子株式会社およびその販売会社は責任を負いません。
- ●現在の産業装置業界では、新しい材料や加工方法、および機械の高速化によって潜在する危険が増加しています。これらの危険について、すべての状況を予測することはできません。また「できないこと」や「してはいけないこと」は極めて多くあり、取扱説明書にすべてを書くことはできません。取扱説明書に「できる」と書いていない限り、「できない」と考えてください。器物の据付、操作、または保守・点検を行う場合は、本書に書かれていること、および器物本体に表示されていることだけでなく、安全対策に関しては十分な配慮をしてください。
- ●本書の版権は新光電子株式会社が有し、その権利は留保されています。事前に文書で新光電子株式会社 の承諾を受けずに図面、および技術資料を複写、または公開することはしないでください。
- ●本書についてのご質問がある場合、またより詳しい情報が必要な場合は、購入先、または当社お客様窓口に 器物銘板にある機種(型式)名、器物番号をお調べの上、お問い合わせいただき、回答を得るまでは作業を 進めないでください。

本書の使い方

■本書の記号について

以下のマークが持つ意味を理解し、本書の指示に従ってください。

マーク	意味	
▲ 警告	回避しないと死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況の場合に使用しています。	
▲注 意	回避しないと機器・装置の損傷、データの破損、または消去・上書きされる場合に使用しています。	
<u>注 記</u>	特に注意を促したり、強調したい情報について使用しています。	
参考	操作を行うときに参考になる情報について使用しています。	
参 照	操作を行うときに参照するページについて使用しています。	

<u>目次</u>

はし	〕めに	1
重要	要なお知らせ	2
本記	雪の使い方	2
目》	欠	3
1.	ご使用になる前に	4
	1.1 取扱上の注意事項	
	1.1.2 設置上の注意	5
	1.1.3電源について1.2付属品の確認	
2.	各部の名称とはたらき	
	2.1 本体外観	
	2.2 各ボタンのはたらき 2.3 操作パネル LED の表示内容	
	2.4 蛍光表示部の表示内容	
3.	計量器の準備	8
	3.1 計量器の組み立て	
	3.2 表示部の角度調整	
4.	ロールペーパーの交換(オプション装着時)	
	4.1 ロールペーパーの取り付け方法	10
	4.2 印字サンプル	
5.	ひょう量レンジ切替	
	5.2 ひょう量レンジ切替方法	
6.	風袋引き操作	.13
	6.1 実重量風袋引き	
	6.1.1 風袋引き重量の確認 6.1.2 風袋引きキャンセル	13
	6.2 置数風袋引き	
	計数モード	
	リミット機能(比較判別機能)	
	8.1 リミット値の確認	
	8.3 判別結果表示例	
	時計機能	
	9.1 日付時刻の設定	
10	設定モード	
10.	10.1 設定モードへの切替	
	10.2 設定値一覧表	
11.	エラーの解除方法	.23
12.	日常のお手入れ	
	12.1 日常のお手入れ	
13	付録	
	ATX シリーズ標準仕様	
1 T -	/ 1 / 1 / 2 / / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	

1. ご使用になる前に

1.1 取扱上の注意事項

分解したり、改造したりしないでください。

誤った分解をすると故障の原因となります。本機を改造したり、指定外の部品を取り付け、または取り外した場合は、重大な事故、けがの原因になります。


・異常な状態で使用しないでください。


万一、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が発生した場合は(差し込みプラグをコンセントから抜き)、販売店、ディーラーに修理をご依頼ください。そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。

- ・ **精密機器ですので衝撃を与えないでください**。 破損および計量機能低下の原因となります。
- 濡れた手、汚れた手でコンセントにさわらないでください。感電・ショートの原因となります。
- ・本機に水がかからないよう注意してください。
- 計量皿に物を載せたまま放置しないでください。
- ・必ず水平にしてご使用ください。 誤作動の原因となります。
- 本体のお手入れにはシンナーなどは絶対に使用しないでください。変色のおそれがあります。柔らかい布で乾拭きするか、中性洗剤をご使用ください。

1.1.1 計量器運搬時の注意

計量器を運搬する際は、支柱ベース下部、計量皿下部を下から持ち上げて運搬してください。 支柱など、上記以外の箇所を持って運搬すると、計量器破損の原因となります。



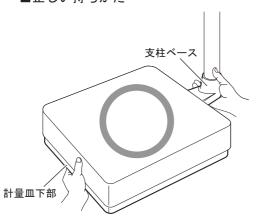

■誤った持ちかた



1.1.2 設置上の注意

次のような場所への設置は避けてください。

- 低温・高温・高湿の場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・振動の多い場所 床や土台などが不安定な場所。
- ・風・冷気や熱風が直接あたる場所

クーラーや冷蔵庫などの冷気が直接あたる場所。エアコンやヒーターなどの熱風があたる場所。扇風機などの 風があたる場所。

- チリ・ホコリなどの多い場所
- 電圧変動の多い場所

テレビやラジオなどのノイズ発生源と同一コンセントをご使用になると、性能に悪影響が出る場合がありますので、必ず別個のコンセントをご使用ください。また、タコ足配線も避けてください。

1.1.3 電源について

・電源は、必ず AC100 V を使用してください。

1.2 付属品の確認

本製品をご使用になる前に、以下の付属品が揃っていることを確認してください。もし、不足品がありましたら、購入先、または当社お客様窓口までお問い合わせください。

~付属品~


 OL 型レンチ・・・・・・・・・・1 本

 O取扱説明書(本書)・・・・・・・・・1 冊

 O保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 枚

2. 各部の名称とはたらき

2.1 本体外観

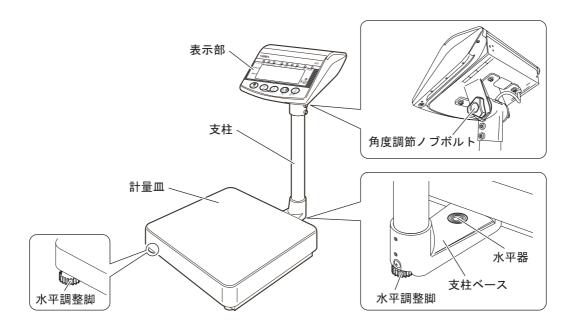


2.2 各ボタンのはたらき




操作ボタン	機能
ON/OFF	ハカリの電源を ON/OFF します。
・ゼロ点を補正し、重さ表示を"ゼロ"にします。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
風袋	・風袋引きにより表示を"ゼロ"にします。(風袋設定範囲は、0~ひょう量-1 検定目量です。) ・風袋引き中の状態を解除します。 ・各種設定で、数値をカウントダウンするときに使用します。
 ・計数モード/計量モードを切り替えることができます。 ・印字可能なとき、小計を印字することができます。 ・計数モード時、サンプル数を選択するときに使用します。 ・各種設定で入力桁を切り替えるときに使用します。 	
・印字可能な状態で被計量物がのっているとき、印字開始時に使用します。 ・印字可能なとき、「設定」ボタンを押しながら「計数/計量」ボタンを押すことにより、空送り ・各種設定で設定値を確定するときに使用します。 ・設定モードに切り替えることができます。 ・単重確定時に使用します。	

2.3 操作パネル LED の表示内容

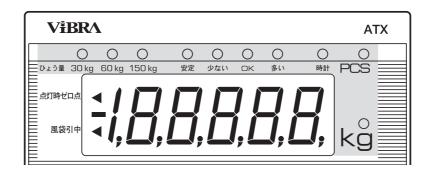

表示	内容	
30 kg	現在選択されているひょう量レンジをします。	
60 kg	※ 上図は、ATX-150Kの表記です。ATX-30Kの場合、6kg、15kg、30kg表記となり、ATX-6K	
150 kg	の場合は、1500g、3000g、6000g 表記になります。	
安定	ハカリが安定状態のときに点灯します。	
少ない	リミット機能を設定している場合に点灯します。 詳細については「8. リミット機能(比較判別機能)」を参照してください。	
OK		
多い		
時計	日付時刻を設定、時刻を表示しているときに点灯します。	
PCS	計数モード時の単位(個)を示します。	
g(ATX-6K のみ)	グラム単位時に点灯します。	
kg	キログラム単位時に点灯します。	

2.4 蛍光表示部の表示内容

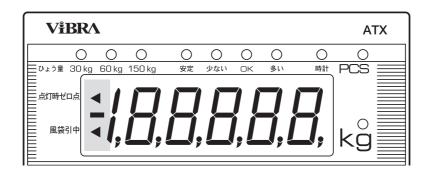

表示	内容
•	"点灯時ゼロ点(パネル印字)"、"風袋引中(パネル印字)"の右側にハカリの状態に応じて表示されます。
_	風袋引き操作時に点灯します。

3. 計量器の準備

3.1 計量器の組み立て


ここでは、計量器の組み立て方法について説明します。

注 記

ロードセルケーブル は、右図の矢印の方向 へ寄せておいてくださ い。

1. 支柱ベース内のワイヤークランプでケーブルを固定します。

ロードセルケーブルを支柱ベース内のワイヤークランプで固定します。

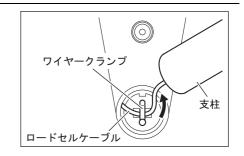


注 記

収納する際、ロードセルケーブルを無理に引っ張らないでください。 断線するおそれがあります。

また、被覆に傷が付か ないように注意してくだ さい。


2. ロードセルケーブルを支柱内に収納します。

支柱ベースから出ている余分なロードセルケーブルを束ね、支柱内に押し入れます。

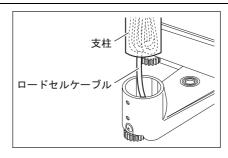

3. 支柱ベースに支柱を挿入します。


支柱を支柱ベースにできるだけ密着させ、ロード セルケーブルの挟み込みに注意しながら、支柱を 支柱ベースに挿入します。

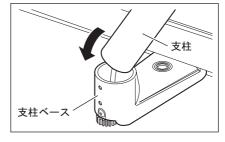

4. 支柱を固定します。


付属のL型レンチ、支柱固定ネジ(2本)を使用し、以下の手順で支柱を固定します。

- 4-1. 上位置固定部に支柱固定ネジを挿入し、支柱ベース側面と固定ネジの側面が、同一面になるように固定ネジを締め付けます。
- 4-2. 下位置固定部に支柱固定ネジを挿入し、支柱ベース側面から約2mmになるように固定ネジを締め付けます。

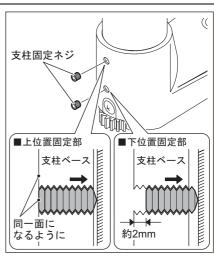

5. 計量皿を載せます。


計量皿の向きに注意して、計量皿を載せます。

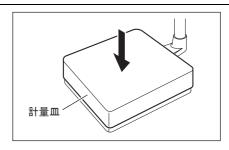

3.2 表示部の角度調整


■上下方向の調整

表示部裏面の角度調節ノブボルトを緩め、表示部を見やすい角度に調節してください。

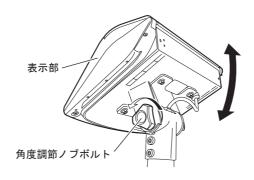

■左右方向の調整


支柱固定ネジ(2本)を緩め、支柱を左右に回して表示部を見やすい角度に調節してください。

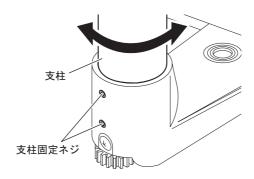

3.3 水平調整

計量器を安定した床面、または台に設置し、水平器の気泡が丸穴の中心に入るように水平調整脚を回して調整してください。なお、水平調整脚数は、計量器の仕様により異なります。

(6 kg·30 kg 仕様:5 本、150 kg 仕様:4 本)

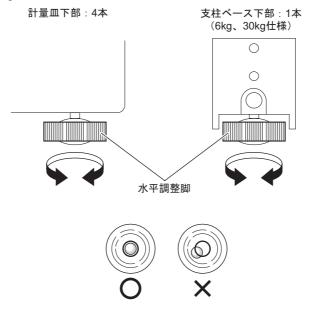


4. ロールペーパーの交換(オプション装着時)

ここでは、オプションの内蔵ジャーナルプリンタを装着している場合のロールペーパーの取り付け/交換方法について説明します。

4.1 ロールペーパーの取り付け方法

以下の手順に沿ってロールペーパーを取り付けてください。


1. 表示部カバーを取り外します。 表示部カバー後部のツメを引き上げ、カバーを 取り外します。

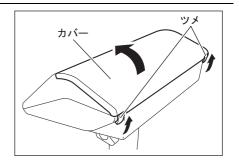

注 記


ロールペーパーの裏 表に注意して通紙して ください。 **2.** ロールペーパーをペーパーホルダに載せ、ペーパーの先端をジャーナルプリンタの挿入口に入れます。

ロールペーパーは、ペーパーが入らない状態まで 押し込みます。

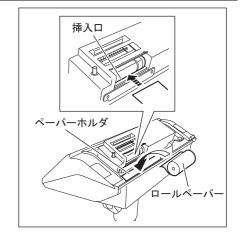


3. ジャーナルプリンタの FEED ボタンを押します。

ロールペーパーを挿入口方向に押しながら、ペーパー先端が、ペーパーストッパーにくるまで FEED ボタンを押します。

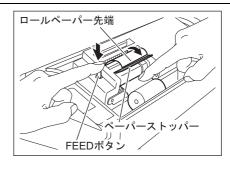

4. ロールペーパーのたるみを取ります。

ロールペーパーをホルダから外し、ペーパーのたるみを取った状態でホルダに戻します。

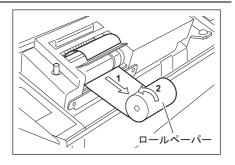

5. 表示部カバーを取り付けます。

4.2 印字サンプル

オプションの内蔵ジャーナルプリンタを装着している場合、7種類の印字パターンから任意の印字を設定することができます。


ここでは、印字サンプルを掲載します。

印字パターン設定方法については、「10. 設定モード」を参照してください。

計量モード	計数モード
■単票	■単票
08-08-08 10:00 1 10.00kg	08-08-08 10:00 1 100pcs
■単票(置数風袋あり)	
08-08-08 10:00 1 N 10.00kg PT 10.00kg	
■連票	■連票
08-08-08 10:00 1 10.00kg 2 20.00kg 3 30.00kg 3 TOTAL 60.00kg	08-08-08 10:00 1 100pcs 2 200pcs 3 300pcs 3 TOTAL 600pcs
■連票(空送りあり)	■連票(空送りあり)
08-08-08 10:00 1 10.00kg	08-08-08 10:00 1 100pcs
2 20.00kg	2 200pcs
3 30.00kg	3 300pcs
3 TOTAL 60.00kg	3 TOTAL 600pcs

5. ひょう量レンジ切替

5.1 ひょう量表示について

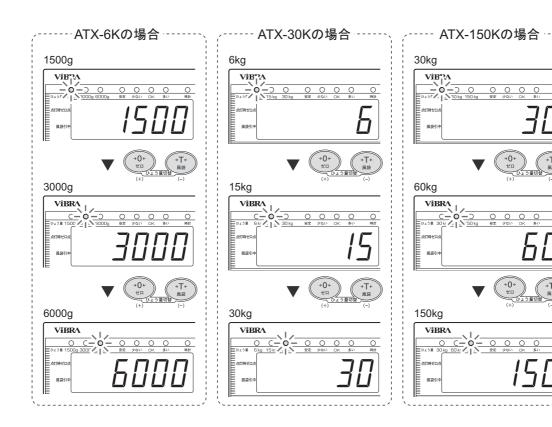

5.2 ひょう量レンジ切替方法

「ゼロ」ボタンと「風袋」ボタンを同時に押すと、ひょう量レンジが切り替わります。

注記

- ・"0"表示以外では、ひょう量レンジを切り替えることはできません。
- ・風袋引き中は、ひょう量レンジを切り替えることはできません。
- ・ひょう量レンジを切り替えているときにハカリが不安定な状態になった場合は、ひょう量レンジ切替はキャンセルされます。

6. 風袋引き操作

風袋引き操作には、"実重量風袋引き"と"置数風袋引き"の2種類の操作方法があります。 ここでは、それぞれの風袋引き操作について説明します。



計量範囲は、ひょう量から風袋重量を引いた値となるため、風袋引きをすると計量範囲が狭くなります。

6.1 実重量風袋引き

ここでは、"実重量風袋引き"の操作方法について説明します。

1. 計量モードで計量皿に風袋(容器)を載せます。

表示部に重量が表示されます。



注 記

操作パネルの"安定" LED が点灯していない 場合は、風袋引きを行 なうことはできません。 **2.** 操作パネルの"安定"LED が点灯していることを確認し、「風袋」ボタンを押します。

風袋引きされ、重量の表示が"ゼロ"になります。 また、表示部左下段の風袋引中を示す▲マーク が点灯します。



6.1.1 風袋引き重量の確認

風袋引きを行なった状態(表示部左下段の風袋引中を示す▲マークが点灯している状態)で、計量部から風袋 (容器)を除けると風袋重量を確認することができます。このとき、表示部の"ー"マークが点灯します。



6.1.2 風袋引きキャンセル

風袋引きを行なった状態(表示部左下段の風袋引中を示す▲マークが点灯している状態)で、計量部から風袋 (容器)を除け、「風袋」ボタンを押すと、風袋引きをキャンセルすることができます。 キャンセルすると、表示部左下段の風袋引中を示す▲マークが消灯します。

注 記 ┃操作パネルの"安定"LED が点灯していない場合は、風袋引きをキャンセルすることはできません。



6.2 置数風袋引き

ここでは、"置数風袋引き"の操作方法について説明します。

てください。

計量モードで、風袋引き中の▲マークが消灯、ゼロ点の▲マークが点灯状態になっていることを確認します。
 計数モードの場合は、計量モードに切り替え



2. 置数風袋引き画面にします。

「風袋」ボタンを長押しします。 ボタンを長押しすると、最上位桁がブランク、 その他の桁が"0"表示、最下位桁が点滅表示 状態になります。



3. 置数します。

置数には、「ゼロ」、「風袋」、「計数/計量」の3つのボタンを使用します。

ボタン	機能
[fol	最下位桁は目量ずつ増加し、その他の桁は"1"ずつ増加します。
「風袋」	最下位桁は目量ずつ減 少し、その他の桁は"1"ず つ減少します。
「計数/計量」	点滅している桁が繰り上 がります。



4. 風袋重量を確定します。

置数完了後、「設定」ボタンを押します。 風袋重量が確定し、表示部左下段の風袋引き 中の▲マークが点灯して通常画面に戻りま す。



7. 計数モード

計数モードは、個数を計数するモードです。

計数モードを使用する場合、サンプリングを行なう必要があります。サンプリングとは、指定した個数のサンプルを計量し、平均重量(単重)を記憶させることを示します。


このモードは、サンプリングを終えた品物を計量皿に載せ、その品物の総重量を記憶した単重で割ることにより個数を計数する機能となります。

サンプル数を増やすことで、より正確に計数することが可能になります。

ここでは、サンプリング操作について説明します。

1. 計数モードにします。

「計数/計量」ボタンを長押しし、操作パネルの"PCS"LEDを表示させます。

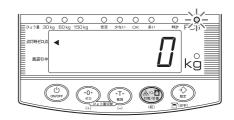

2. 表示をゼロにします。

風袋がある場合、「風袋」ボタンを押します。風袋引きされ、表示が"ゼロ"になります。





サンプル数表示は、一番最後に設定した値が表示されます。

3. サンプリングを開始します。

「設定」ボタンを押しながら「ゼロ」ボタンを押します。右図のような表示に切り替わります。表示部は、計量皿に載せるサンプル数が表示されます。

(右図の場合、サンプル数は"10"です。)



4. サンプル数を変更します。(任意)

手順3の表示状態で、「計数/計量」ボタンを押します。ボタンを押すごとにサンプル数が"1→5→10→20→30→50→1"の順に切り替わります。任意のサンプル数に設定してください。



注 記

サンプルの単重が最 大レンジの目量×0.8 以上でなければ正確な 計数はできません。

5. 計量皿にサンプルを載せます。

設定したサンプル数に従い、サンプルを計量皿に載せます。

6. サンプル単重を記憶させます。

操作パネルの"安定"LED が点灯している状態で「設定」ボタンを押します。

ボタンを押すと単重が記憶されます。

"PCS"LED が点滅している場合、「単重<最大レンジの目量×0.8」状態になっており、正確な計数はできません。



8. リミット機能(比較判別機能)

リミット機能は、本器に上限値、下限値を記憶させ、操作パネルの LED(少ない・OK・多い)で比較判別表示する機能です。設定した上限値、下限値は電源を切っても記憶されています。 設定した上限値、下限値は、ひょう量レンジ切り替えを行うとリセットされます。

【リミット値設定方法】

任意の上限値、下限値をそれぞれキー入力して設定することができます。

【判別結果表示】

比較判別は下表の条件に沿って表示されます。

LED 表示	判別	"上下限設定"時	"1点設定"時(下限)	"1点設定"時(上限)
"多い"点灯	過量	上限値<計量値		上限値<計量値
"OK"点灯	適量	下限値≦計量値≦上限値	下限値≦計量値	計量値≦上限値
"少ない"点灯	少量	計量値<下限値	計量値<下限値	

8.1 リミット値の確認

上限値、下限値が設定されている場合、それぞれの値を確認することができます。ここでは、上限値、下限値の確認方法について説明します。



下限値が設定されていない場合は、"0 kg"と表示されます。

1. 下限値を確認します。

計量モードにて、「計数/計量」ボタンを押しながら「風袋」ボタンを押します。

下限値が設定されている場合は、下限値が表示されます。

また、下限値表示中は、"少ない"LED が点灯します。



【下限値が設定されていない場合】



2. 上限値を確認します。

下限値表示中に、「計数/計量」ボタンを押します。

上限値が設定されている場合は、上限値が表示されます。

また、上限値表示中は、"多い"LED が点灯します。



3. 計量モードに戻ります。

上限値表示中に、「計数/計量」ボタンを押します。計量モードに戻ります。

8.2 リミット値の設定

リミット値は、任意の数値を入力し、上限値、下限値として記憶させます。 ここでは、設定操作方法について説明します。

※以下の手順は、上限値、下限値が設定されていない状態での説明内容となります。



下限値表示中は、"少ない"LEDが点灯します。

1. 下限値設定画面にします。

計量モードにて「計数/計量」ボタンを押しながら「風袋」ボタンを押すと、下限値が表示されます。その状態で「設定」ボタンを押します。下限値設定画面に移行し、下限値未設定の場合、全ての桁が"0"表示になり、最下位桁が点滅表示状態になります。



注 記

ひょう量を超える数値を入力することはできません。

2. 下限値を入力します。


置数には、「ゼロ」、「風袋」、「計数/計量」の3つのボタンを使用します。

ボタン	機能
[fū]	最下位桁は目量ずつ増加し、その他の桁は"1"ずつ増加します。
「風袋」	最下位桁は目量ずつ減 少し、その他の桁は"1"ず つ減少します。
「計数/計量」	点滅している桁が繰り上 がります。

3. 上限値設定画面にします。

下限値入力後、「設定」ボタンを押すと、入力 した下限値が登録され、上限値が表示されま す。その状態で「設定」ボタンを押すと、上限 値設定画面に移行します。

移行後は、全ての桁が"0"表示になり、最下桁が点滅表示状態になります。



注 記

上限値は下限値未満 に設定することはでき ません。



上限値表示中は、"多い"LEDが点灯します。

4. 上限値を入力します。

下限値入力と同様の操作で上限値を登録します。

上限値入力後、「設定」ボタンを押すと、入力 した上限値が登録され、計量モードに戻りま す。

8.3 判別結果表示例

リミット値設定後、被計量物を計量すると計量値が設定したリミット値に対し、適量であるかどうか判別表示されます。

ここでは、判別結果の表示例について説明します。

■リミット値に対し「過量」の場合

"多い"LED が点灯、計量値が点滅状態になります。

~判別条件~

"上下限設定"時: 上限値<計量値 "1点設定"時(上限): 上限値<計量値



■リミット値に対し「適量」の場合

"OK"LED、計量値が点灯状態になります。

~判別条件~

"上下限設定"時: 下限値≤計量値≤上限値

"1点設定"時(下限): 下限値≦計量値"1点設定"時(上限): 計量値≦上限値



■リミット値に対し「少量」の場合

"少ない"LED が点灯し、計量値が点滅状態になります。

~判別条件~

"上下限設定"時: 計量値<下限値 "1点設定"時(下限): 計量値<下限値



9. 時計機能

9.1 日付時刻の設定

ここでは、日付時刻の設定方法について説明します。

<u>注</u> 記 日付時刻を設定した状態でコンセントを抜くと、日付時刻はリセットされます。

日付時刻機能を使用する場合は、下記手順に従って再設定してください。



プリンタ出力を"あり"(1~9)に設定している場合、本器起動直後に日付時刻の設定に移行します。



設定モード移行操作詳細については、「10.1 設定モードへの切替」 を参照してください。



日付時刻設定中は、 "時計"LEDが点灯しま す。

1. 設定モードにし、「日付時刻」設定を表示させます。

最下位桁に"Y"が表示され、20XX年の十の位が点滅表示状態になります。

2. "年"を設定します。

最下位桁に"Y"が表示されていることを確認し、「ゼロ」、「風袋」、「計数/計量」の3つのボタンを 使用して設定します。

ボタン	機能
「ゼロ」	点滅している桁の数値が "1"ずつ増加します。
「風袋」	点滅している桁の数値が "1"ずつ減少します。
「計数/計量」	点滅している桁が移動し ます。

設定後、「設定」ボタンを押します。 ボタンを押すと設定内容が登録され、"月・日"設 定画面に移行します。



注記

月を変更すると日がリ セットされるので、月→ 日の順で設定してくだ さい。

3. "月・日"を設定します。

最下位桁に"D"が表示され、月2桁が点滅していることを確認して「ゼロ」、「風袋」、「計数/計量」の3つのボタンを使用して設定します。

ボタン	機能
「ゼロ」	点滅している桁の数値が "1"ずつ増加します。
「風袋」	点滅している桁の数値が "1"ずつ減少します。
「計数/計量」	点滅桁が"月"、"日の十の 位"、"日の一の位"の順に 移動します。

設定後、「設定」ボタンを押します。 ボタンを押すと設定内容が登録され、"時・分"設 定画面に移行します。






"時・分"設定中は、時・ 分の間に小数点が点 灯します。

4. "時・分"を設定します。

最下位桁に"T"が表示され、時2桁が点滅していることを確認して「ゼロ」、「風袋」、「計数/計量」の3つのボタンを使用して設定します。


ボタン	機能
「ゼロ」	点滅している桁の数値が "1"ずつ増加します。
「風袋」	点滅している桁の数値が "1"ずつ減少します。
「計数/計量」	点滅桁が"時"、"分の十の位"、"分の一の位"の順に 移動します。





9.2 時計の表示

計量モード時、「設定」ボタンを押しながら「ゼロ」ボタンを押すと、現在の時刻が表示されます。 時刻表示中は、重量単位が消灯し、時計マークが点灯します。 時刻表示から3秒経過、またはキー入力すると時刻表示は消えます。

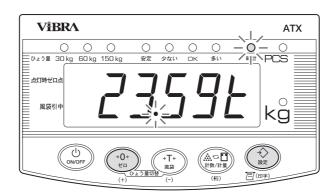

10. 設定モード

ここでは、設定モード時の操作方法および設定値一覧について説明します。

10.1 設定モードへの切替

以下の手順に従って、設定モードに切り替えます。


1. 計量モードになっていることを確認します。

計数モードの場合は、計量モードに切り替えてください。



2. 設定モードにします。

「設定」ボタンを長押しします。 ボタンを長押しすると、一定時間、表示部に "SET"と表示され、"SET"表示後は、"1. BO 0"または"1. BO 1"表示(設定項目 1)に切り替 わります。

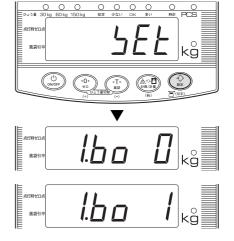

3. 設定項目を切り替えます。

設定項目を切り替える場合は、「設定」ボタンを押します。ボタンを押すごとに、設定項目が切り替わります。



参照

各設定項目の設定値 については、設定値一 覧表をご欄ください。

4. 設定値を変更します。

任意の設定項目が表示されている状態で、 「ゼロ」、または「風袋」ボタンを押して設定値を 変更します。

ボタン	機能				
「ゼロ」	設定項目の設定値をカ ウントアップします				
「風袋」	設定項目の設定値をカ ウントダウンします。				



注 記

設定値変更後、「設定」 ボタンを長押しせずに 電源を OFF にした場 合、設定変更内容は無 効になります。

5. 設定モードを終了します。

設定モードを終了する場合は、「設定」ボタン を長押します。

設定内容が有効となり計量モードに戻ります。



10.2 設定値一覧表

設定 No.	設定内容	設定値	設定状態
11	ブザーON/OFF 設定	0	ブザー音なし
l.bo	フリーON/OFF 設定	1	ブザー音あり
		0	出力なし
2. iF	シリアル	1	DAP-01 フォーマット
ב. ור	インターフェース設定	2	IWQ2フォーマット
		3	要求入力応答
		0	単票
3.PN	単票/連票切替設定	1	連票(空送りなし)
		2	連票(空送りあり)
		0	印字しない
		1	自動・範囲内・再安定
		2	手動・範囲内・再安定
		3	自動・範囲内外・再安定
uo_	印字条件コントロール設定	4	手動・範囲内外・再安定
4.70	刊于来行コントロール設定	5	自動・範囲内・ゼロ復帰 (10目量以下復帰)
		6	手動・範囲内・ゼロ復帰 (10目量以下復帰)
		7	自動・範囲内外・ゼロ復帰 (10目量以下復帰)
		8	手動・範囲内外・ゼロ復帰 (10目量以下復帰)
		9	手動・範囲内外(プラスマイナス正味量)・再安定
	リレー出力設定	0	①安定②ゼロ点マーク③適量④多い
		1	①安定②ゼロ表示③適量④多い
		2	①安定②ゼロ表示③適量④範囲外
5.r o		3	①安定②少ない③適量④多い
		4	①風袋引き中②少ない③適量④多い
		5	①ゼロ表示②少ない③適量④多い
		6	①安定②ゼロ表示③少ない④多い
ГП		0	ON/OFFボタンで電源がONします。
5.Pn	オートパワーオン設定	1	コンセントを挿すだけで電源がONします。
		0	電源OFFしない。
		1	10分で電源がOFFします。
		2	20分で電源がOFFします。
ηPF	オートパワーオフ設定	3	30分で電源がOFFします。
		4	40分で電源がOFFします。
		5	50分で電源がOFFします。
		6	60分で電源がOFFします。
			年を設定します。
4	日付時刻設定(年)	_	設定方法詳細については「9.1 日付時刻の設定」を参照してくだ
			さい。 月・日を設定します。
d	日付時刻設定(月・日)	_	月・日を設定します。 設定方法詳細については「9.1 日付時刻の設定」を参照してください。
Ŀ	日付時刻設定(時・分)	_	時・分を設定します。 設定方法詳細については「9.1 日付時刻の設定」を参照してください。
			CY 10

[※]上表の網掛け部は、工場出荷時の設定を示します。

11.エラーの解除方法

エラー表示	エラー名称	解除方法
OL	オーバースケール アンダースケールエラー	・計量皿に載っている商品をご使用のレンジのひょう量以下にしてください。・計量皿が正しく取り付けられていることを確認してください。
ErrZ	イニシャライズエラー	振動のない安定した場所で使用してください。
Err3	範囲外エラー	・計量皿の上に物が載っていないことを確認してください。 ・計量皿が正しく取り付けられていることを確認してください。

[※]上記以外のエラーが表示された場合は、販売店までご連絡ください。

12. 日常のお手入れ

12.1 日常のお手入れ

水を含ませた柔らかい布で外面を拭き取ってください。その後、乾拭きしてください。

12.2 清掃方法

清掃箇所	清掃方法
計量皿	計量皿を皿受から取り外し、水でうすめた中性洗剤を含ませた布、または柔らかいブラシで清掃してください。 その後、水洗いして乾燥させてください。

13. 付録

数字以外で表示される文字とアルファベットの対比表を以下に示します。

Α	Ħ	F	F	K	F	Р	P	U	u	Z	Z
В	Ь	G	៤	L	L	Ø	9	>	13		
С	Γ	Η	h	М	П	R	_	W	R		
D	Ь		1	Ν	n	S	5	Χ	Н		
Ē	Ε	J	J	0	o	Т	Ł	Υ	4		

14. ATX シリーズ標準仕様

2008年8月現在

1									T 0 71 501T		
名称		ATX-6K			ATX-30K		ATX-150K				
ひょう量(切替)	1500 g	3000 g	6000 g	6 kg	15 kg	30 kg	30 kg	60 kg	150 kg		
目量	0.5 g	1 g	2 g	2 g	5 g	10 g	10 g	20 g	50 g		
計量精度	1/3000				1/3000		1/3000				
風袋引き範囲	~1499.5 g	~2999 g	~5998 g	~5.998 kg	∼14.995 kg	~29.99 kg	~29.99 kg	∼60.98 kg	~149.95 kg		
計量皿寸法	200(‡	黄)× 250 (奥	見行き)	330(ᡮ	黄)×310(奥	見行き)	380(横)×530(奥行き)				
本体重量		5 kg			8.5 kg		15 kg				
消費電力	6	W (0.06 A	١)	6	W (0.06 A	١)	6 W (0.06 A)				
使用電源	AC100 V±10% 50 ∕ 60 Hz										
計量方式		電気抵抗線式									
表示方式	蛍光表示管										
オプション	RS-232C 基板+ケーブル、リレーbox、内蔵ジャーナルプリンタ、コロコン皿(縦)、コロコン皿(横) ロングポール、RS-232C ケーブルのみ(ジャーナルプリンタ仕様で RS-232C 出力を行う場合に使用)、 連結金具、別置き表示スタンド、卓上兼壁掛けスタンド										

[※]上記の仕様は、製品改良にともない予告なしに変更する場合があります。

新光電子株式会社

関西営業部 名古屋営業所

本社·東京営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-11 TEL:03-3831-1051 FAX:03-3831-9659 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2 TEL:078-921-2551 FAX:078-921-2552 〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6 TEL:052-561-1138 FAX:052-561-1158